



2020年3月10日

お客様各位

株式会社アルバック  
規格品事業部

QuleeCGM051/052 QIP-PG QIP ケーブルの接続について

拝啓、貴社益々ご清栄のことをお慶び申し上げます。

平素は ULVAC 商品をご利用いただき誠に有難うございます。

さて、本件につきまして以下のとおりご報告申し上げますので、ご注意の程お願い申し上げます。

引き続き倍旧のご厚情を賜りたく、切にお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

この QuleeCGM051/052 QIP-PG システムのセットアップの際、下記の点に留意頂きますようお願いいたします。

本ケーブルを取り付ける際には、必ず以下手順を守って下さい。特に PG 側コネクタと Qulee 側コネクタを挿し間違えることのない様に十分注意して行って下さい。

(1) AC アダプターを使用する電源から取り外してください。	
(2) 本ケーブル内の PG 用電源ケーブルの[P24] (白色) と[N24] (黒色) を Qulee の電源コネクタの P と N のそれぞれに、AC アダプターのケーブル (白色、黒色) と一緒取り付けてください。AC アダプター付属の場合は、このケーブルは既に接続されています。	
(3) QIP ケーブルの[SW1]のシールが貼っているコネクタをピラニ真空計 (SW-1) コネクタに取り付けます。	
(4) QIP ケーブルの[Qulee]のシールが貼っているコネクタを Qulee の外部 I/O コネクタに取り付けます。	
(5) (2)でケーブルを取り付けた電源コネクタを Qulee の電源コネクタ(DC24V IN)に取り付けます。	
(6) AC アダプターを使用する電源に取り付けてください。	

－ 以上 －